

5 完善环境风险防控和应急措施的实施计划

针对上述排查的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理时间的长短，提出需要完成整改的期限，分别按短期（3 个月以内）、中期（3-6 个月）和长期（6 个月以上）给出。

表 5-1 整改内容及计划

序号	措施差距	措施完善内容	建议完成时间	整改期限	责任人
一	环境风险管理制度				
1	未建立环境风险管理台帐	1) 完善环境风险管理档案；风险管理会议台帐； 2) 风险管理组织台帐；培训宣传台帐； 3) 风险管理检查台帐。	2020.3	短期	罗红利
2	暂未建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行。	企业建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行。	2020.3	短期	罗红利
3	风险排查制度需要完善	1) 定期检查物料放置区，确保化学品储量不超过临界量； 2) 定期检查车间、罐区的管件、闸阀等的密封性； 3) 对厂区雨水沟等设施进行定期清淤，防止堵塞； 4) 加强车间管线设备等设施中的物料的“跑冒滴漏”管理。	每年至少 1 次	长期	罗红利
4	未对职工技能培训	加强职工技能培训，增强个人防护意识、环境风险防控意识，突发环境事件应急意识等	2020.3	短期	罗红利
二	环境风险防控与应急措施				
5	企业雨水排放口无防控措施	建议企业应在雨水排放口处设置雨水切换阀，堆置消防沙，若发生突发事件，防止事故废水进入外环境	2020.3	短期	罗红利
6	油漆稀释剂库房： (1) 地面及内墙面防渗防腐措施不完善； (2) 暂存间内无门槛，若发生泄漏，直接进入暂存间外； (3) 无集液坑和集液沟。	(1) 暂存间地面及内墙面（高度不低于化学品堆放高度）建议用环氧树脂漆进行防渗防腐处理； (2) 暂存间门口设置门栏（高度不低于 10cm），防止油漆、稀释剂等泄漏后流入外环境； (3) 设置集液沟（宽不少于 10cm* 深不少于 10cm）和集液坑（容积不小于 0.5m³）。	2020.3	短期	罗红利

7	调漆间: (1) 地面及内墙面防渗防腐措施不完善; (2) 暂存间内无门槛, 若发生泄漏, 直接进入暂存间外; (3) 无集液坑和集液沟; (4) 应急物资不完善。	(1) 暂存间地面及内墙面(高度不低于化学品堆放高度)建议用环氧树脂漆进行防渗防腐处理; (2) 暂存间门口设置门栏(高度不低于 10cm), 防止油漆、稀释剂等泄漏后流入外环境; (3) 设置集液沟(宽不少于 10cm*深不少于 10cm)和集液沟(容积不少于 0.5m³); (4) 完善应急物资, 补充消防沙(不少于 0.1 吨)及消防铲(不少于 2 把)。	2020.3	短期	罗红利
8	润滑油库房: (1) 地面、内墙面及油罐收集池防渗防腐措施不完善; (2) 桶装油区域无防泄漏措施; (3) 应急物资不完善。	(1) 地面、内墙面(高度不低于 1m)及油罐收集池建议用环氧树脂漆进行防渗防腐措施处理; (2) 桶装油区域设置围堰或托盘, 防止泄漏后, 进入外环境; (3) 应急物资不完善, 建议补充吸油毡(不少于 2 箱, 100 张/箱, 规格: 长 50cm*宽 40cm*厚 0.2cm) 2 台应急泵及配套管道。	2020.3	短期	罗红利
9	柴油库房: (1) 地面及内墙面防渗防腐措施不完善; (2) 应急物资不完善。	(1) 库房地面及内墙面(不低于柴油桶堆放高度)建议用环氧树脂漆进行防渗防腐处理; (2) 补充吸油毡(不少于 50 张, 规格: 长 50cm*宽 40cm*厚 0.2cm)、消防沙(不少于 0.05 吨)、消防铲(不少于 2 把)等应急物资。	2020.3	短期	罗红利
10	车间油类临时存放区: (1) 无防泄漏措施; (2) 无应急物资; (3) 无风险单元标示牌。	(1) 润滑油桶下设置托盘(容积不低于油类储量), 防止油类泄漏进入外环境; (2) 补充吸油毡(不少于 50 张, 规格: 长 50cm*宽 40cm*厚 0.2cm)、消防沙(不少于 0.05 吨)、消防铲(不少于 2 把)等应急物资; (3) 设置风险单元标示牌。	2020.3	短期	罗红利
11	切削液库房: (1) 无防渗、防腐措施; (2) 无应急物资; (3) 无风险单元标示牌。	(1) 库房地面及内墙面(不低于化学品堆放高度)建议用环氧树脂漆进行防渗防腐处理; (2) 补充吸油毡(不少于 30 张, 规格: 长 50cm*宽 40cm*厚 0.2cm)、消防沙(不少于 0.1 吨)、消防铲(不少于 2 把)等应急物资; (3) 设置风险单元标示牌。	2020.3	短期	罗红利
12	废油漆桶暂存区: (1) 无防渗、防腐措施; (2) 无应急物资; (3) 无风险单元标示牌。	(1) 暂存区地面及内墙面(不低于废漆桶堆放高度)建议用环氧树脂漆进行防渗防腐处理; (2) 补充消防沙(不少于 0.1 吨)、消防铲(不少于 2 把)等应急物资; (3) 设置风险单元标示牌。	2020.3	短期	罗红利

13	危废暂存间： (1) 地面及内墙面无防渗、防腐措施； (2) 应急物资不完善； (3) 无风险单元标示牌； (4) 无管理台账。	(1) 暂存区地面及内墙面（不低于危废堆放高度）建议用环氧树脂漆进行防渗防腐处理； (2) 补充吸油毡（不少于 10 张，规格：长 50cm*宽 40cm*厚 0.2cm）、消防沙（不少于 0.05 吨）、消防铲（不少于 2 把）等应急物资； (3) 设置风险单元标示牌； (4) 设置危废管理台账。	2020.3	短期	罗红利
三	环境应急资源				
14	应急物资和应急装备配备不完善	补充必要的应急物资，消防沙（不少于 0.45t）、消防铲（不少于 2 把）、气体报警装置 1 个、风向标 1 个、吸油毡 340 张、2 台应急泵及配套管道、围油绳 50m、防护眼镜 5 副、防毒物渗透工作 10 套、橡胶耐油手套 10 双等	2020.3	短期	罗红利
15	厂区无应急监测能力，未与第三方签订应急监测协议	建议企业与第三方签订应急监测协议	2020.6	中期	罗红利
16	无应急物资及应急装备的维护记录	应急救援物资应设置专人负责日常检查、定期维护保养。	2020.6	中期	罗红利

渝安创新目前还不能满足环保要求，需要完善，企业应在规定时间内按风险评估报告提出的整改意见进行整改。